

## СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

- DIAM ML-160/2HIT LC
- DIAM ML-180/3



Технический паспорт  
оборудования

| Модель         | Артикул    |
|----------------|------------|
| ML-160/2HIT LC | арт.620088 |
| ML-180/3       | арт.620089 |

**EAC**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Общие указания.....                                    | 4  |
| Краткое описание .....                                 | 4  |
| Технические характеристики .....                       | 5  |
| Требования по технике безопасности.....                | 5  |
| Подготовка инструмента к работе.....                   | 6  |
| Выбор расходного инструмента.....                      | 7  |
| Включение/Выключение сверлильной машины.....           | 7  |
| Выбор скорости.....                                    | 8  |
| Индикаторы работы двигателя ML-160/2HIT LC.....        | 8  |
| Сухое сверление .....                                  | 9  |
| Сверление с микроударом.....                           | 10 |
| Сверление с подачей воды.....                          | 11 |
| Ручное сверление.....                                  | 11 |
| Обслуживание.....                                      | 11 |
| Правила хранения и транспортировки.....                | 12 |
| Гарантийные обязательства.....                         | 12 |
| Положение по оценке гарантийности/негарантийности..... | 13 |
| Спецификации.....                                      | 15 |

## ВНИМАНИЕ!

**Перед использованием, внимательно  
прочтите инструкцию по эксплуатации**

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Сверлильные машины серии ML являются профессиональным оборудованием.

1.2 Сверлильные машины серии ML соответствуют требованиям по ГОСТ 15150 для работы в атмосфере типа 2 (промышленная), в зонах пожарной опасности классов 2-2а и ниже, при температуре окружающей среды, выше 28°C, рекомендуется чаще делать перерыв в работе, для предотвращения перегрева двигателя и увеличения срока эксплуатации машины.

1.3 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.


1.4 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит. Возможен только платный ремонт.

1.5 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сверлильные машины ML-160/2Hit LC и ML-180/3 предназначены для мокрого или сухого сверления отверстий в бетоне, кирпиче железобетоне и других подобных материалах. Машины оснащены двух/трех скоростным редуктором, который позволяет механическим способом изменять количество оборотов вращения шпинделя. Электрический двигатель оснащён функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки.

Так же машина имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя. На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током(заземление обязательно). В модели ML-160/2Hit LC есть функция сверления с микроударом. Машины могут применяться для ручного сверления до диаметра 82 мм и для сверления на стойке с посадочной проушиной 60 мм.

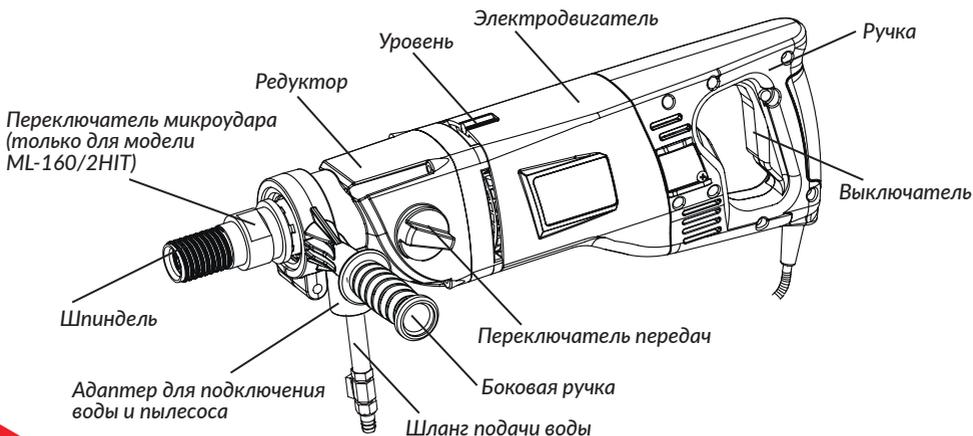

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                        | ML-160/2HIT LC               | ML-180/3                     |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Источник питания              | 220 В / 50 Гц                | 220 В / 50 Гц                |
| Мощность                      | 1,9 кВт                      | 2,3 кВт                      |
| Скорость вращения шпинделя    |                              |                              |
| 1 скорость                    | 1080 об/мин                  | 590 об/мин                   |
| 2 скорость                    | 2160 об/мин                  | 1310 об/мин                  |
| 3 скорость                    | нет                          | 2730 об/мин                  |
| Частота ударов                | 26600/52600 уд/мин           | нет                          |
| Посадка                       | 1,1/4; 1/2 UNC               | 1,1/4; 1/2 UNC               |
| Диаметр сверления (на стойке) |                              |                              |
| кирпич                        | до 160 мм                    | до 180 мм                    |
| бетон                         | до 120 мм                    | до 140 мм                    |
| Индикатор работы двигателя    | есть                         | нет                          |
| Комплектация                  | мотор в кейсе, упаковка, ЗИП | мотор в кейсе, упаковка, ЗИП |
| Вес в кейсе/ без кейса, кг    | 9/12                         | 9,5/12,5                     |
| Артикул                       | 620088                       | 620089                       |

**Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования, а так же изменений в комплектации.**

**ВНИМАНИЕ! С целью защиты оператора сверление в ручном режиме не более 82 мм!**

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе на оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

4.2 Запрещается работа сверлильной машины без использования специальных средств индивидуальной защиты.

4.3 Запрещается производить замену алмазной коронки при работе силовой установки.

4.4 Используйте режущий инструмент, рекомендованный производителем.

4.5 Содержите место работы в чистоте и порядке. Не допускайте к месту работы посторонних.

4.6 Предотвращайте попадание воды на двигатель. Попадание воды на двигатель и изоляцию может стать причиной возгорания или поражения током.

4.7 При сверлении сквозного отверстия в полу, керн может выпасть из корпуса сверла и упасть вниз. Примите меры предосторожности!

4.8 По окончании работы отключите оборудование от электросети.

4.9 Оберегайте шнур электропитания от механических повреждений.

4.10 Перед началом работы убедитесь в отсутствии электропроводки в бетонных конструкциях.

**ВНИМАНИЕ! Заземление обязательно!**

## 5. ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ

5.1 Проверьте контакт вилки питающего шнура с розеткой сети.

5.2 Убедитесь в наличии заземления.

5.3 Предохранительный выключатель PRCD. Предупреждение: перед включением машины необходимо проверить предохранительный выключатель PRCD следующим образом: Воткнуть вилку в розетку и нажать кнопку (положение RESET), при этом должна загореться красная лампочка управления. Нажать черную кнопку (положение TEST), при этом PRCD выключится и красная лампочка погаснет. После повторного выключения PRCD работа со сверлильной машиной может быть начата. Если переключатель PRCD не отключается, или если он постоянно отключается, когда сверлильная машина включена, то машина должна быть проверена квалифицированным электриком. В таком случае до проведения технического осмотра работа с машиной запрещена - опасно для жизни.

5.4 Сверлильные машины оснащены механической защитной муфтой для защиты оператора и машины от чрезмерного крутящего момента. При заклинивании коронки сработает муфта и провернет шпиндель, что обеспечит защиту оператора и сверлильную машину от чрезмерной нагрузки. При частом срабатывании муфты произойдет послабление затяжки муфты и она начнет срабатывать чаще и при меньшем моменте. Если это произошло, необходимо обращаться в сервис центр для подтягивания муфты до нужных значений.

**ВНИМАНИЕ:** Затягивать муфту выше значений указанных производителем запрещено, так как это приведет к поломке оборудования или травме оператора.

5.5 При использовании сверлильной машины на удаленном расстоянии от розетки необходимо использовать провода соответствующей толщины. Слишком толстые или тонкие провода сильно снизят мощность двигателя. Поврежденный кабель должен быть немедленно заменен или отремонтирован.

| 220V            |                    |
|-----------------|--------------------|
| Сечение провода | Максимальная длина |
| 1,25 мм         | 15 м               |
| 2 мм            | 25 м               |
| 3,5 мм          | 45 м               |

5.6 Путем визуального осмотра убедитесь в отсутствии трещин, сколов на режущем инструменте.

5.7 Проверьте надежность крепления режущего инструмента.

5.8 Произведите пробный пуск. Перед началом сверления машина должна в течение минуты отработать в режиме холостого хода для улучшения смазки вращающихся деталей.

5.9 Используйте смазку для резьбовых соединений сверла и удлинителя для облегчения откручивания после работы.

5.10 Для увеличения срока эксплуатации машины рекомендуем после 30 минут работы делать перерыв на 10 минут.

## 6. ВЫБОР РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТА

### 6.1 Выбор правильной алмазной коронки:

Убедитесь, что алмазная коронка подходит для материала, который вы будете сверлить. Также нужно правильно выбрать коронку в зависимости от вида сверления (сухого или мокрого).

### 6.2 Монтаж алмазной коронки:

Резьба должна быть очищена от загрязнений. Накрутите коронку на шпindel сверлильной машины, затяните с помощью двух гаечных ключей.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что резьба коронки совпадает с резьбой на сверлильной машине (1,1/4UNC).

## 7. ВКЛ/ВЫКЛ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Машина снабжена выключателем с кнопкой фиксации (рис.1). Нажмите выключатель, чтобы начать работу машины. Чтобы зафиксировать выключатель в рабочем положении нажмите кнопку фиксации. Чтобы выключить машину нажмите выключатель до упора и отпустите.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не фиксируйте выключатель при бурении в ручном режиме.



Рис 1



Рис 2



Рис 3

## 8. ВЫБОР СКОРОСТИ

8.1 С помощью переключателя передач, вы можете выбрать скорость вращения (рис.2-3).

8.2 Переключать передачи можно только при полной остановке вращения тдвигателя. Для переключения передач на модели ML-160/2Hit LC необходимо нажать на боковой фиксатор переключателя, затем повернуть переключатель в положение L (1080 об/мин) или H (2160 об/мин) (рис.Б). Переключатель должен зафиксироваться.

Если переключатель не до конца зафиксировался в нужном положении, проверните.

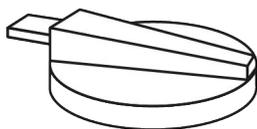


Рис А

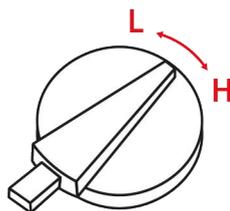


Рис Б

8.3 Если шпиндель после переключения передач не крутится, или есть посторонний шум, это означает, что переключатель передач в неправильном положении. Выключите двигатель немедленно, затем поворачивайте шпиндель рукой при этом поворачивайте переключатель передач до момента переключения переключателя в правильное положение.

8.4 Не переключайте передачи, когда машина работает, или коронка застряла в материале

### ● Скорость «L»

Установите переключатель в положение «L» для работы на низкой скорости. Эта настройка подходит для сверления большими диаметрами коронок и для работы с микроударом.

### ● Скорость «М» (только для ML-180/3)

Установите переключатель в положение «М», чтобы работать на средней скорости. Эта настройка подходит для бурения средними диаметрами коронок.

### ● Скорость «H»

Установите переключатель в положение «H», чтобы работать на высокой скорости. Эта настройка подходит для бурения небольшими диаметрами коронок.

## 9. ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ML-160/2HIT LC

Сверильная машина ML-160/2HIT LedControl снабжена световыми индикаторами. Эти индикаторы помогают контролировать условия работы оператору и минимизировать перегрузку машины.

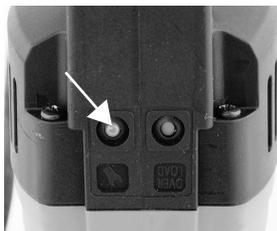


Рис 4



Рис 5

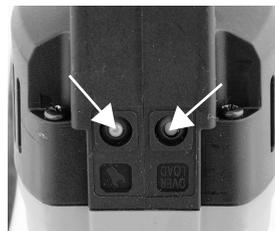


Рис 6

Жёлтый (рис 4) - индикатор перегрева, при нагреве эл. двигателя до 90° начинает мигать, следует уменьшить нагрузку и дать машине поработать на холостых оборотах для охлаждения эл. двигателя. При нагреве до 100° индикатор будет гореть непрерывно и машина выключится автоматически. Машина не включится до тех пор, пока эл. двигатель не остынет, это может занять от 20 минут до нескольких часов, это нормально. Нагрев двигателя зависит от многих факторов, например: сильное давление при сверлении, плохой расходный инструмент(сверло) с маленькой производительностью, неправильное напряжение в сети, высокая температура окружающей среды, работа без пылесоса и т.д.

Красный (рис 5) - индикатор нагрузки, при повышенной нагрузке растёт сила тока, при превышении силы тока 12А индикатор начинает мигать - это значит надо уменьшить нагрузку на инструмент, при превышении силы тока 13,5А индикатор загорится и машина выключится. Старайтесь не допускать работы с мигающим индикатором, при необходимости уменьшайте нагрузку на инструмент. При автоматическом выключении, подождите 5-10 секунд перед следующим включении, а так же после этого дайте машинке поработать 10-20 секунд без нагрузки.

**НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МАШИНУ, КОГДА СВЕРЛО НАХОДИТСЯ В ОТВЕРСТИИ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!**

Если красный и желтый индикаторы загораются одновременно (рис 6) - это сигнализирует о необходимости заменить угольные щетки.

**ВНИМАНИЕ!** данная функция не освобождает оператора от периодической проверки состояния угольных щеток!

## 10. СУХОЕ СВЕРЛЕНИЕ

10.1 Сухое сверление отличается от сверления с подачей воды. При сухом сверлении, вы не должны оказывать слишком большое давление на инструмент, сверлильная машина должна работать в своем собственном темпе.

10.2 Сухое сверление обычно используется в более мягких материалах. Эта машина так же имеет возможность сухого сверления в железобетоне, с использованием

специальных коронок для сухого сверления железобетона. Большое значение во время работы имеет эффективный сбор пыли с помощью пылесоса и специальных приспособлений, так как при сверлении всухую, без сбора пыли с помощью пылесоса возможен перегрев коронок, что может привести к уменьшению ресурса или к выходу инструмента из строя.

10.3 При сухом сверлении можно использовать функцию сверления с микроударом (только для модели ML-160/2Hit LC), это увеличивает скорость сверления. При сверлении с микроударом обязательно нужно использовать соответствующие алмазные коронки. Сверление коронками не предназначенными для сверления с микроударом приведет к выходу их из строя.

10.4 Засверливание необходимо проводить без микроудара, далее вы можете включить микроудар. Всегда используйте стойку для сверлильной машины для сверления диаметром выше 82 мм.

**ВНИМАНИЕ: Сверление вручную коронкой диаметром более 82 мм запрещено.**

9.5 Для сухого сверления нужно снять шланг подачи воды (рис.7), и заменить её адаптером для пылесоса (рис.8). Далее к адаптеру нужно подключить шланг пылесоса для сбора пыли (рис.9)



Рис 7



Рис 8



Рис 9

## 11. СВЕРЛЕНИЕ С МИКРОУДАРОМ (только для ML-160/2HIT)

Для сверления с микроударом поверните муфту переключения (рис. 10) в положение с ударом, для этого оттяните кольцо и поверните его, чтобы зуб попал в глубокий паз. Для отключения функции микроудара поверните муфту в обратное положение, для этого оттяните кольцо и поверните его, чтобы зуб попал в мелкий паз.



Рис 10

## 12. СВЕРЛЕНИЕ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

Сверлильные машины могут работать с подачей воды в зону сверления через шпиндель. Для этого необходимо присоединить к адаптеру на машине шланг с краном для подачи воды, который входит в комплект. Шланг снабжен штуцером (рис.11) для быстрого подключения к водопроводу или к ручному насосу для подачи воды.

Давление подачи воды не должно быть выше, чем 3 атмосферы. Избыточное давление может привести к выдавливанию защитных сальников и дальнейшей поломке сверлильной машины (данный случай не будет являться гарантийным). При сверлении с подачей воды правильно подбирайте алмазные коронки и следите за непрерывной подачей воды в зону резания, даже кратковременное отсутствие воды в зоне сверления может привести к выходу из строя алмазных коронок предназначенных для мокрого сверления. При сверлении с подачей воды следите, чтобы вода не попала на электродвигатель, это приведет к поломке сверлильной машины.

**ВНИМАНИЕ:** Заземление машины обязательно!



Рис 11

## 13. РУЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

При сверлении в ручном режиме необходимо крепко держать сверлильную машину обеими руками за две рукоятки. При работе необходимо занимать устойчивый позиции. Нельзя работать на лестнице либо в других неустойчивых положениях.

## 14. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 14.1 Ежедневно:

- очистить электрооборудование;
- проверить надежность питающего кабеля;
- проверить надежность винтовых соединений;
- проверить надежность крепления режущего инструмента;

- проверка угольных щеток; минимально допустимая высота - 6мм (являются расходным материалом, ориентировочный срок службы 100 часов). Если износ превышает 6мм, их необходимо заменить.

#### **14.2 Ежемесячно:**

- производить влажную чистку;
- производить комплексную проверку питающего кабеля;
- обеспечивать надежную затяжку резьбовых соединений;
- проверять крепление узлов и механизмов;
- проверять точность настройки параметров;
- проверка угольных щеток (являются расходным материалом).

#### **14.3 Каждые три месяца:**

- производить полную чистку оборудования;
- обеспечивать надежное крепление узлов и механизмов;
- при интенсивной эксплуатации производить смазку подшипниковых узлов, контроль работы и чистка пускателя, электрических соединений и разъемов;
- контроль износа движущихся частей.

## **15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

15.1 Транспортировка оборудования должна производиться в оригинальной упаковке производителя, надежно закрепленной в транспортном средстве.

15.2 Несоблюдение требований правил транспортировки указанных в п. 15.1 может привести к механическим повреждениям и выходу оборудования из строя.

15.3 Оборудование следует хранить в упаковке или закрытом от попадания пыли виде в защищенном от дождя и снега помещении при температуре от -40° до +40° С не более года. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20° С.

15.4 Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

## **16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

15.1 Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течении двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, сверлильная машина не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

15.2 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

15.3 При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствия внешних повреждений.

15.4 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в

случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

15.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания сверлильной машины при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию.


## 10. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

| Наименование   | Причины  | Гарантия Да/Нет |
|--|--|-----------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя  | Нет документов, подтверждающих покупку товара  | Нет             |
| Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона   | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание   | Нет             |
| Истёк срок гарантийного обслуживания   |  | Нет             |
| Несоответствие технических параметров машины паспортным данным   | Производственный дефект  | Да              |
| Отсутствие каких-либо элементов в конструкции машины предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект  | Да              |
| Износ подшипников и подшипниковых узлах  | Производственный дефект.<br>В результате проникновения пыли или отсутствия смазки, не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да<br>Нет       |
| Отсутствие питания в электроцепи станка  | Производственный дефект.<br>Неправильное подключение машины  | Да<br>Нет       |
| Несоответствующая параметрам машины работа электросилового аппарата (электродвигатель)                         | Производственный дефект.<br>Несоответствие электросиловых сетей  | Да<br>Нет       |
| Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту  |  | Нет             |
| Износ щеток  | Естественный износ   | Нет             |

| Наименование   | Причины  | Гарантия Да/Нет |
|--|--|-----------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя  | Нет документов, подтверждающих покупку товара  | Нет             |
| Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона   | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание   | Нет             |
| Истёк срок гарантийного обслуживания   |  | Нет             |
| Несоответствие технических параметров машины паспортным данным   | Производственный дефект  | Да              |
| Отсутствие каких-либо элементов в конструкции машины предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект  | Да              |
| Износ подшипников и подшипниковых узлов  | Производственный дефект.<br>В результате проникновения пыли или отсутствия смазки, не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да<br>Нет       |
| Повреждения вследствие воздействия воды или огня   | Неправильное хранение  | Нет             |
| Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п)                                   | Неверное использование или хранение  | Нет             |
| Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующему товару  | Неверное использование   | Нет             |
| Износ движущихся элементов машины  | Производственный дефект.<br>Не проводилось регулярное тех. обслуживание  | Да<br>Нет       |

# ПРИЛОЖЕНИЕ


## СПЕЦИФИКАЦИЯ DIAM ML-160/2HIT LC

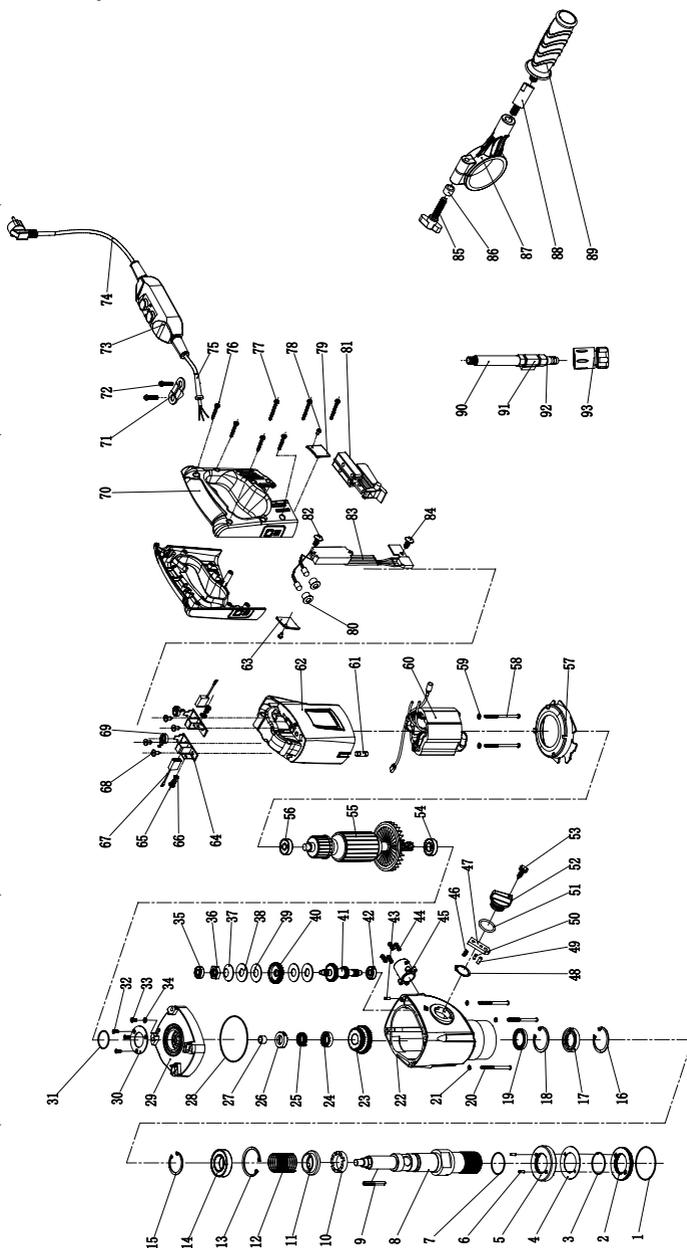

\* Заказ запчастей осуществляется по номеру позиции

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ DIAM ML-180/3

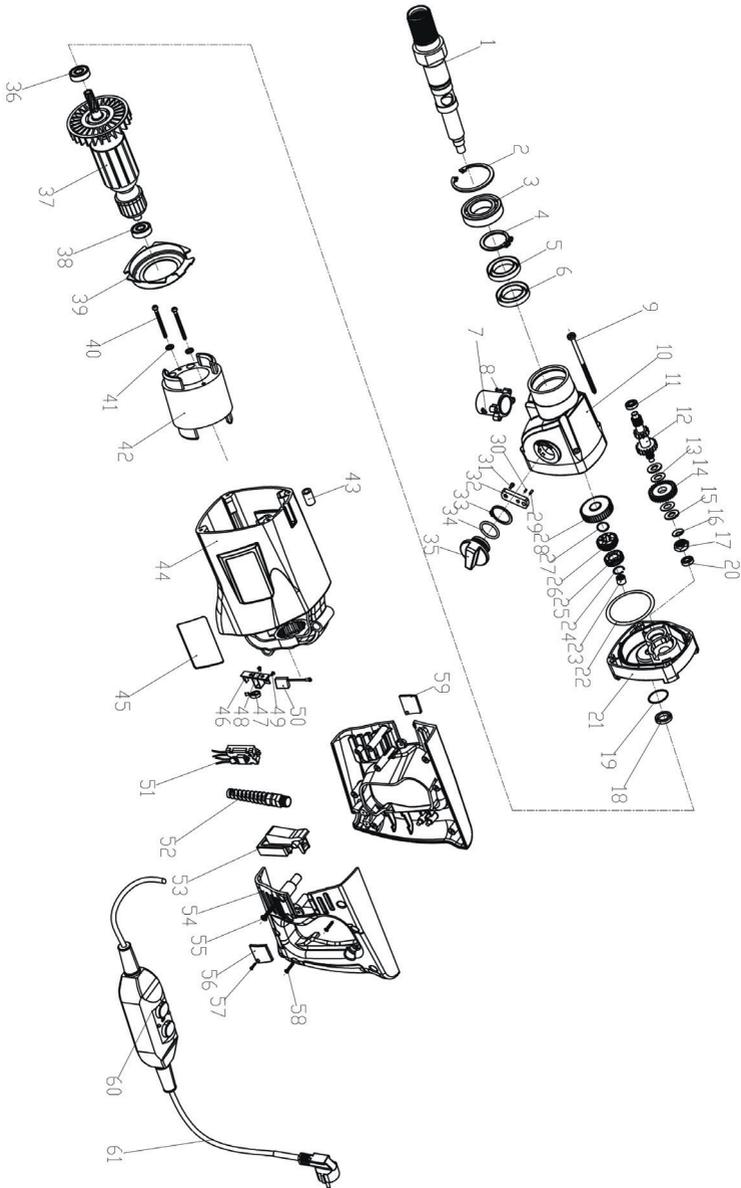

\* Заказ запчастей осуществляется по номеру позиции



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: .....

Дата продажи через торговую сеть:    □□ д   □□ м   □□□□ г

Подпись продавца.....

М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О. покупателя.....

Подпись покупателя.....



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## АКТ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата выпуска:  д  м  г

| Объект проверки                     | Норма | Имеет повреждения<br>(отклонения от нормы) | Примечания |
|-------------------------------------|-------|--|------------|
| Качество упаковки                   |       |  |            |
| Качество лакокрасочного покрытия    |       |  |            |
| Механические повреждения            |       |  |            |
| Работоспособность двигателя         |       |  |            |
| Работоспособность узлов и агрегатов |       |  |            |
| Комплектность                       |       |  |            |

**Оборудование соответствует технической документации и  
комплектно. Признано годным к эксплуатации.**

.....  
Должность

.....  
Подпись

.....  
Расшифровка



## О нас

DIAM – алмазный инструмент, разработанный группой компаний Диам совместно с ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.

- Алмазные круги, коронки, АГШК, притиры
- Плиткорезы ручные и электрические
- Системы реза крупноформата
- Камнерезные станки
- Рабочие столы
- Вакуумные присоски
- Виброприсоски
- Системы стягивания плитки
- Сверлильные машины
- Магнитные сверлильные станки
- Виброплиты
- Резчики швов



Сайт


## Социальные сети



YouTube



Rutube

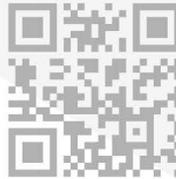

Telegram



Вконтакте